

# PERI Nájemní kritéria

## Podpěrné lešení ST 100



### Kontakt

**PERI, spol. s r.o.**  
**bednění lešení služby**

Průmyslová 392  
252 42 Jesenice u Prahy  
tel.: 222 359 311  
info@peri.cz  
www.peri.cz

Obsah	Strana
Rám	2
Diagonální výztuha ST	4
Stavěcí kříž. hlava	6
Stavěcí patka	8
Stav. hlava s vidlicí	9
Horizontála	10
Pojezdové kolečko UEW	16
Spojka pojezd. kolečka	17
Značení leš. spojek	19

Poslední změny	Datum   Iniciály	Strana
Nová verze	03/2016   fw	
Změny v obrázkové dokumentaci	05/2018   fw	
Přidáno promáčknutí trubky	03/2020   fw	5
Přidáno značení leš. spojek	08/2021   fw	19
Změny v leš. spojkách	03/2022  fw	19+22
Přidána lešenářská trubka	03/2022  fw	23-24


# PERI Nájemní kritéria

## Podpěrné lešení ST 100



### Základní rám, Nástavec, Koncový nástavec

Č. Popis Číslo výrobku

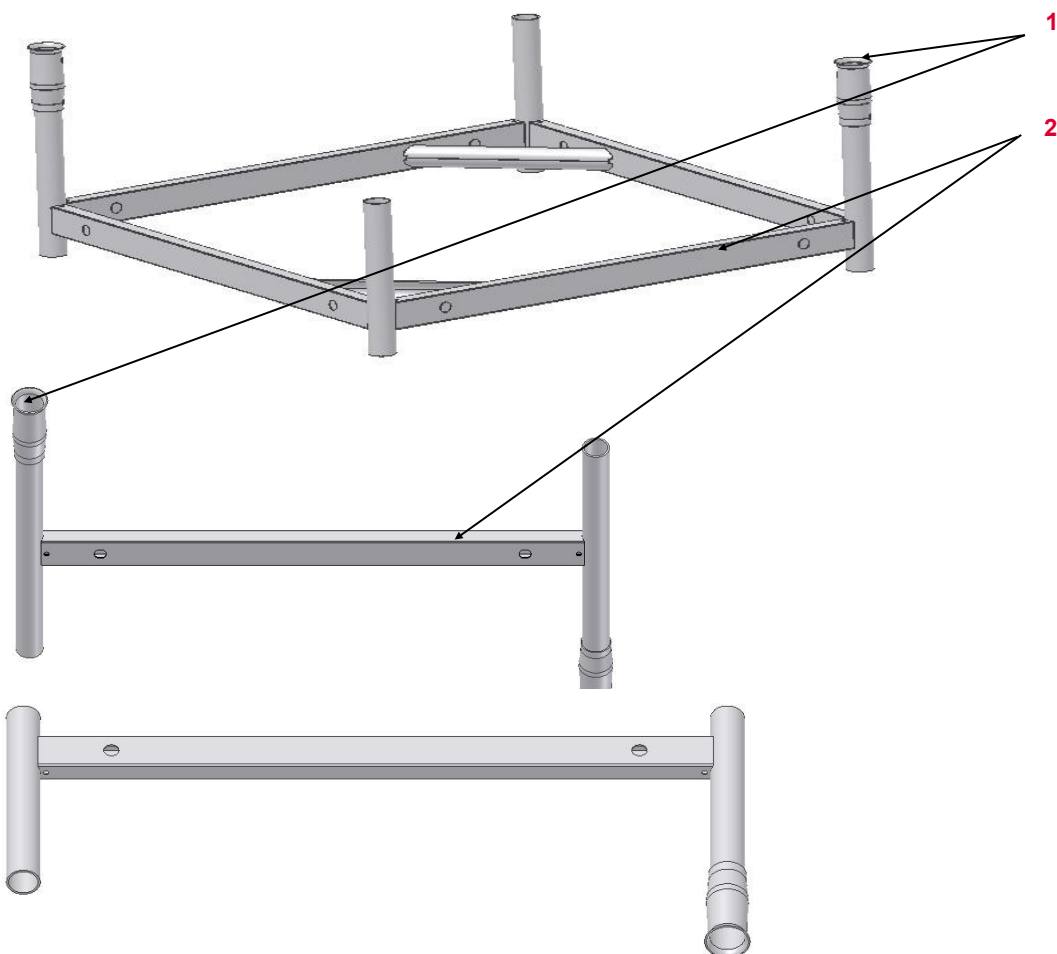

1 Koncovka trubky

2 Rám

Platné pro:

Číslo výrobku

Základní rám ST 100 poz.

019900

Nástavec ST 100 poz.

019910































Koncový nástavec ST 100 poz.

019930

# PERI Nájemní kritéria

## Podpěrné lešení ST 100



Rám	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<b>16.01 Promáčklý nebo ohnutý rám</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>D \leq 10</math> mm</li> <li>■ <math>d &gt; 10</math> mm</li> <li>■ nebo poškozená hrana</li> </ul>	     	  	  
	<b>16.02 Ohnutá koncovka trubky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>\leq 10</math> mm</li> <li>■ <math>&gt; 10</math> mm</li> </ul>	  	 088244 	 
	<b>16.03 Prasklina v koncovce trubky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prasklina z důvodu chybného užívání (Ohnutí v koncovce trubky)</li> <li>■ bez poškození koncovky trubky</li> </ul>	   	 	 

# PERI Nájemní kritéria

## Podpěrné lešení ST 100












Diagonální výztuha ST 100 (019940)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<b>16.04 Pojistka ohnutá   chybí</b>	710123 (Pojistka) 710910 (Upínací vložka)	088391 089042	
	<b>16.05 Ohnutá výztuha</b>		088244	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ≤ 3 mm</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ &gt; 3 mm (L/500)</li> </ul>			
	<b>16.06 Ohnutá spojka</b>		088244	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ≤ 5 mm</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ &gt; 5 mm</li> </ul>			

# PERI Nájemní kritéria

## Podpěrné lešení ST 100



Diagonální výztuha ST 100 (019940)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<b>Promáčknutí diagonály</b>			
	■ ≤ 3 mm hloubky	 		
	■ Více > 3 mm hloubky	 		

# PERI Nájemní kritéria

## Podpěrné lešení ST 100



Stavěcí kříž. hlava TR 38-70/50 (019950)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<b>16.07 Kryt</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ohnutý bez prasklin ve svárech</li> </ul>		088395	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ s prasklinami ve svárech</li> </ul>		088394	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ chybí</li> </ul>		088394		
	<b>16.08 Ohnutá základní plocha</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ &gt; 5 mm</li> </ul>			

# PERI Nájemní kritéria


## Podpěrné lešení ST 100



Stavěcí kříž. hlava TR 38-70/50 (019950)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
--	-------	-----------	-----------	-----



16.09 Ohnutý závit

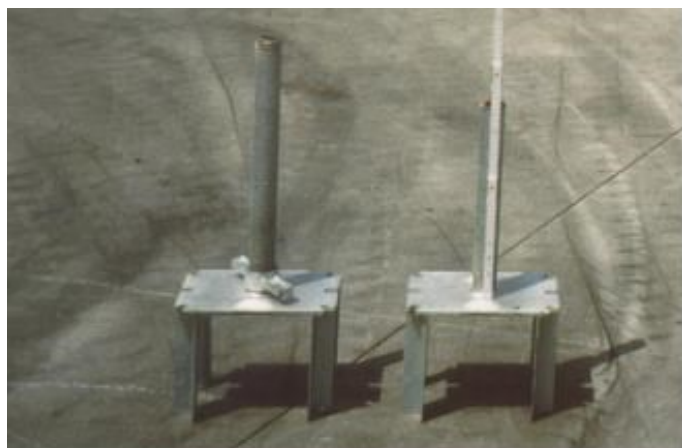

16.10 Uřezaný závit



# PERI Nájemní kritéria

## Podpěrné lešení ST 100



Stavěcí patka TR 38-70/50 (019780)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<b>16.11 Zlomená utahovací matice</b>			
	<b>16.12 Základna patky</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ohnutá (neovlivňuje vřeteno)</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ohnutá s vlivem na vřeteno</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ praskliny ve svárech</li> </ul>				



# PERI Nájemní kritéria

## Podpěrné lešení ST 100



Stav. hlava s vidlicí (319790; 116081)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	16.13 Zlomená utahovací matice			
	16.14 Ohnutá zarážka		 088244	
	16.15 Ohnuté vřeteno			

# PERI Nájemní kritéria

## Podpěrné lešení ST 100











Horizontála UH	Č.	Popis	Číslo výrobku
	1	Klín	100109
	2	Horizontála	
	3	Hlava horizontály	100018
<b>Platné pro</b>			
		Horizontála UH 72	100440
		Horizontála UH 104	100192
		Horizontála UH 150	100021
		Horizontála UH 200	100023
		Horizontála UH 250	100025
		Horizontála UH 300	100027
		Horizontála UH 400	100029
		Horizontála UH 75	100017
		Horizontála UH 100	101159

# PERI Nájemní kritéria

## Podpěrné lešení ST 100







Horizontála UH	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	16.16 Důlek v profilu			
	16.17 Praskina v klínu   Klín chybí			

# PERI Nájemní kritéria

## Podpěrné lešení ST 100












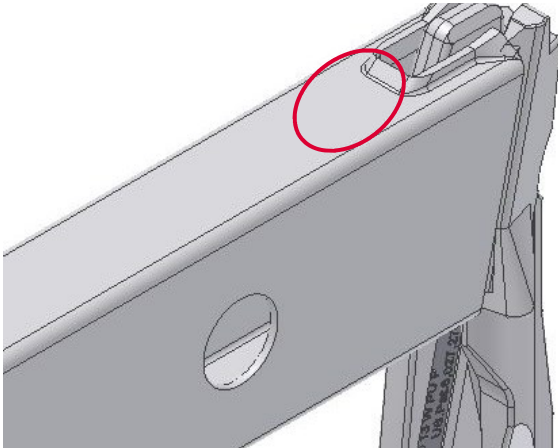














Horizontála UH	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	16.18 Ohyb v hraně			

# PERI Nájemní kritéria

## Podpěrné lešení ST 100











Horizontála UH	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<b>16.19 Ohnutý klín</b>			
	■ Je-li možné		 088244	
	■ není-li možné	 		
	■ prasklý materiál	 		
	<b>16.20 Důlek v díře</b>			
	■ Je-li geometrie díry nezměněna		 088244	
	■ je-li změněna	 		
	■ prasklý materiál	 		

# PERI Nájemní kritéria

## Podpěrné lešení ST 100



Horizontála UH	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ																				
	<b>16.21 Ohnutá v horizontálním směru</b>																							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nemá efekt na hrany</li> <li>■ <math>\leq</math> povolené ohnutí (L/300)</li> </ul>																							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>&gt;</math> povolené ohnutí</li> </ul>	 																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prvek</th> <th>Pov. ohnutí</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Horizontála UH 25</td> <td><math>\leq 3</math> mm</td> </tr> <tr> <td>Horizontála UH 50</td> <td><math>\leq 3</math> mm</td> </tr> <tr> <td>Horizontála UH 75</td> <td><math>\leq 3</math> mm</td> </tr> <tr> <td>Horizontála UH 100</td> <td><math>\leq 3</math> mm</td> </tr> <tr> <td>Horizontála UH 125</td> <td><math>\leq 4</math> mm</td> </tr> <tr> <td>Horizontála UH 150</td> <td><math>\leq 5</math> mm</td> </tr> <tr> <td>Horizontála UH 200</td> <td><math>\leq 7</math> mm</td> </tr> <tr> <td>Horizontála UH 250</td> <td><math>\leq 8</math> mm</td> </tr> <tr> <td>Horizontála UH 300</td> <td><math>\leq 10</math> mm</td> </tr> </tbody> </table>	Prvek	Pov. ohnutí	Horizontála UH 25	$\leq 3$ mm	Horizontála UH 50	$\leq 3$ mm	Horizontála UH 75	$\leq 3$ mm	Horizontála UH 100	$\leq 3$ mm	Horizontála UH 125	$\leq 4$ mm	Horizontála UH 150	$\leq 5$ mm	Horizontála UH 200	$\leq 7$ mm	Horizontála UH 250	$\leq 8$ mm	Horizontála UH 300	$\leq 10$ mm			
Prvek	Pov. ohnutí																							
Horizontála UH 25	$\leq 3$ mm																							
Horizontála UH 50	$\leq 3$ mm																							
Horizontála UH 75	$\leq 3$ mm																							
Horizontála UH 100	$\leq 3$ mm																							
Horizontála UH 125	$\leq 4$ mm																							
Horizontála UH 150	$\leq 5$ mm																							
Horizontála UH 200	$\leq 7$ mm																							
Horizontála UH 250	$\leq 8$ mm																							
Horizontála UH 300	$\leq 10$ mm																							

# PERI Nájemní kritéria

## Podpěrné lešení ST 100


















Horizontála UH	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	16.22 Ohnutý profil ve vertikálním směru	 		

# PERI Nájemní kritéria

## Podpěrné lešení ST 100



Pojezdové kolečko UEW (116176)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<b>16.23 Kolečko</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zlomené z důvodu přetížení kolečka</li> <li>■ opotřebované</li> </ul>	 		
	<b>16.24 Trubka</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zohýbaná</li> <li>■ vytržené otvory</li> </ul>	 		
	<b>16.25 Zlomená ochrana proti nárazu</b>	 		




# PERI Nájemní kritéria

## Podpěrné lešení ST 100



### Spojka pojezd. kolečka ST 100 (116800)

Č.      Popis      Číslo výrobku

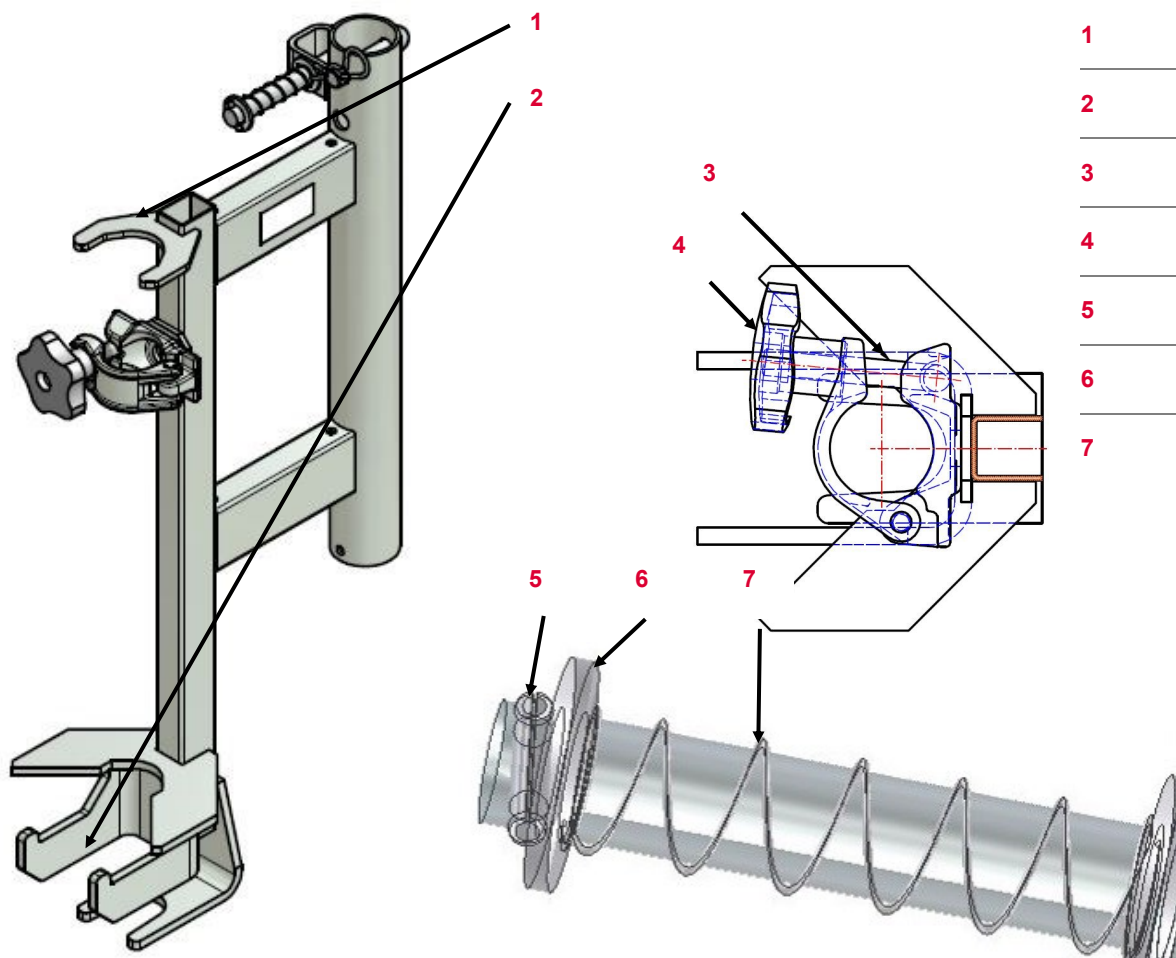



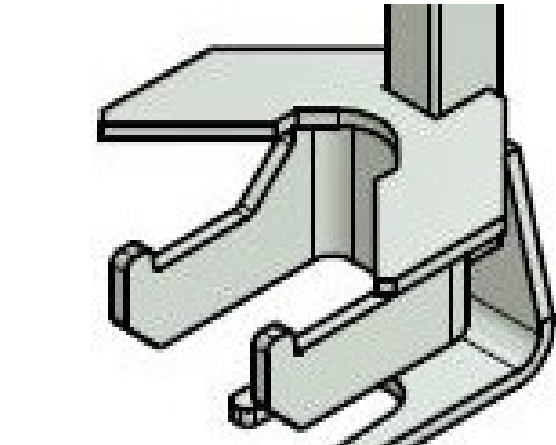





1	Horní vidlice	
2	Dolní vidlice	
3	Šroub s hlavou T	710702
4	Matice	117388
5	Trubička	721925
6	Podložka	711043
7	Pružinka	116177

# PERI Nájemní kritéria
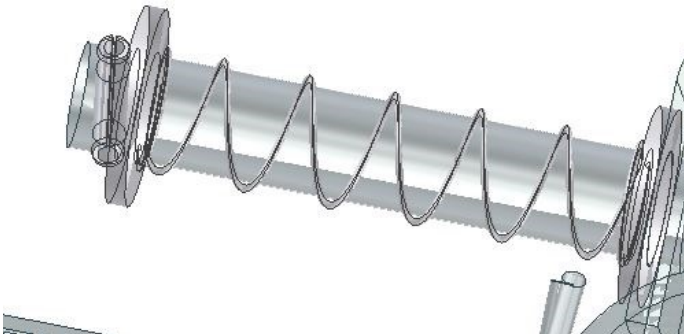
## Podpěrné lešení ST 100




Spojka pojezd. kolečka	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	16.26 Poškozená pružina			
	16.27 Ohnutá zarážka			088244 

# PERI Nájemní kritéria

## Podpěrné lešení ST 100



Lešenářské spojky	Č.	Popis	Číslo výrobku
-------------------	----	-------	---------------

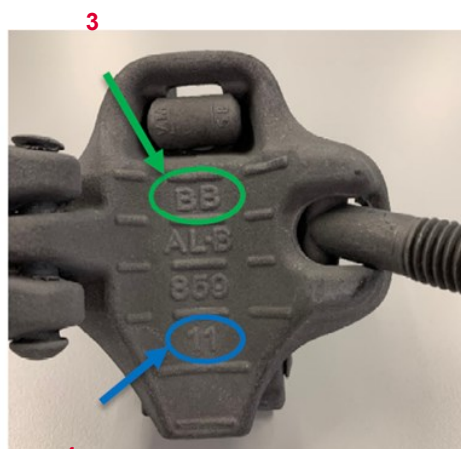

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Odkaz na normu EN 74                         |
| 2 | Jméno nebo značka výrobce<br>Nemusí být PERI |
| 3 | Označení kvality                             |
| 4 | Rok výroby                                   |

**Platné pro:**

KLOUBOVÁ SPOJKA DK 38/48, POZ.	102400
KLOUB. SPOJKA 1 DK 48/48 POZ.	017010
KLOUBOVÁ SPOJKA DK 60/48 POZ.	017000
KLOUBOVÁ SPOJKA DK 33 ,7/38, POZ.	017070
PEVNÁ SPOJKA NK 1 48/48 POZ.	017020
PEVNÁ SPOJKA NK 2 60/48, POZ.	017030
ÚCHYTKA PRO TRUBKU 48MM, POZ.	017040

# PERI Nájemní kritéria

## Podpěrné lešení ST 100













Lešenářské spojky	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<b>Značení</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plně označeno</li> </ul>		Možno vydat zpět zákazníkovi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chybí značení</li> </ul>				
	<b>Šroub   Matice</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chybí</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Poškozeno silou</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nefunkční z důvodu opotřebení ( rez )</li> </ul>				

# PERI Nájemní kritéria

## Podpěrné lešení ST 100











Lešenářské spojky	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Poškozená polovina spojky	 		
	Otočný kloub je poškozen	 		

# PERI Nájemní kritéria

## Podpěrné lešení ST 100











Lešenářské spojky	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<p><b>Vada vnitřního vroubkování</b></p> <p>Pokud spojka je vyrobena bez vnitřního vroubkování toto kritérium neplatí. Spojka může být nadále používána.</p>			
	<p><b>Poškozený nýt</b></p>			

# PERI Nájemní kritéria

## Podpěrné lešení ST 100



Lešenářské trubky	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Ohnutá trubka			
	• <math><L/200</math>			
	Uříznuté trubky od zákazníka			
	• > $L/200$			

# PERI Nájemní kritéria

## Podpěrné lešení ST 100



Lešenářské trubky	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Díry v lešenářských trubkách			
	• <Lze zkrátit			
	• > Nelze zkrátit			



# PERI Nájemní kritéria

## Vysvětlivky znaků



Znak	Význam	Znak	Význam	Znak	Význam
	Není v pořádku - materiál je poškozený		Fakturuje se zákazníkovi		Optické poškození
	Ok - materiál zůstává v nájemním skladu		Nefakturuje se zákazníkovi		Funkční poškození
	Poškozený materiál - <b>není dovoleno</b> materiál vydávat z bezpečnostních důvodů		Zkrácení prvku		Funkční poškození - <b>není dovoleno</b> vydávat materiál z bezpečnostních důvodů
	Oprava dle instrukcí		Označení prvku barvou		Statické poškození - <b>není dovoleno</b> vydávat materiál z bezpečnostních důvodů
	Oprava za studena - poté kontrola svárů a sousedních dílů		Výměna poškozeného dílu		
	Oprava po výpočtu hospodárnosti		Doplnění chybějícího dílu		
	Očištění materiálu				